OCENA STANU TECHNICZNEGO WIĘŹBY

RZUT WIĘŹBY DACHU NR 5

skala 1:100

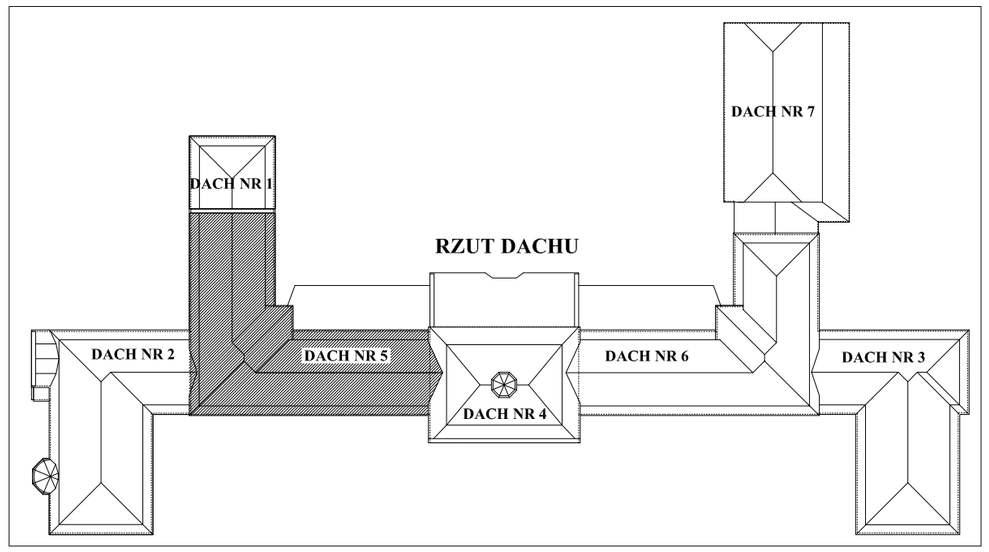

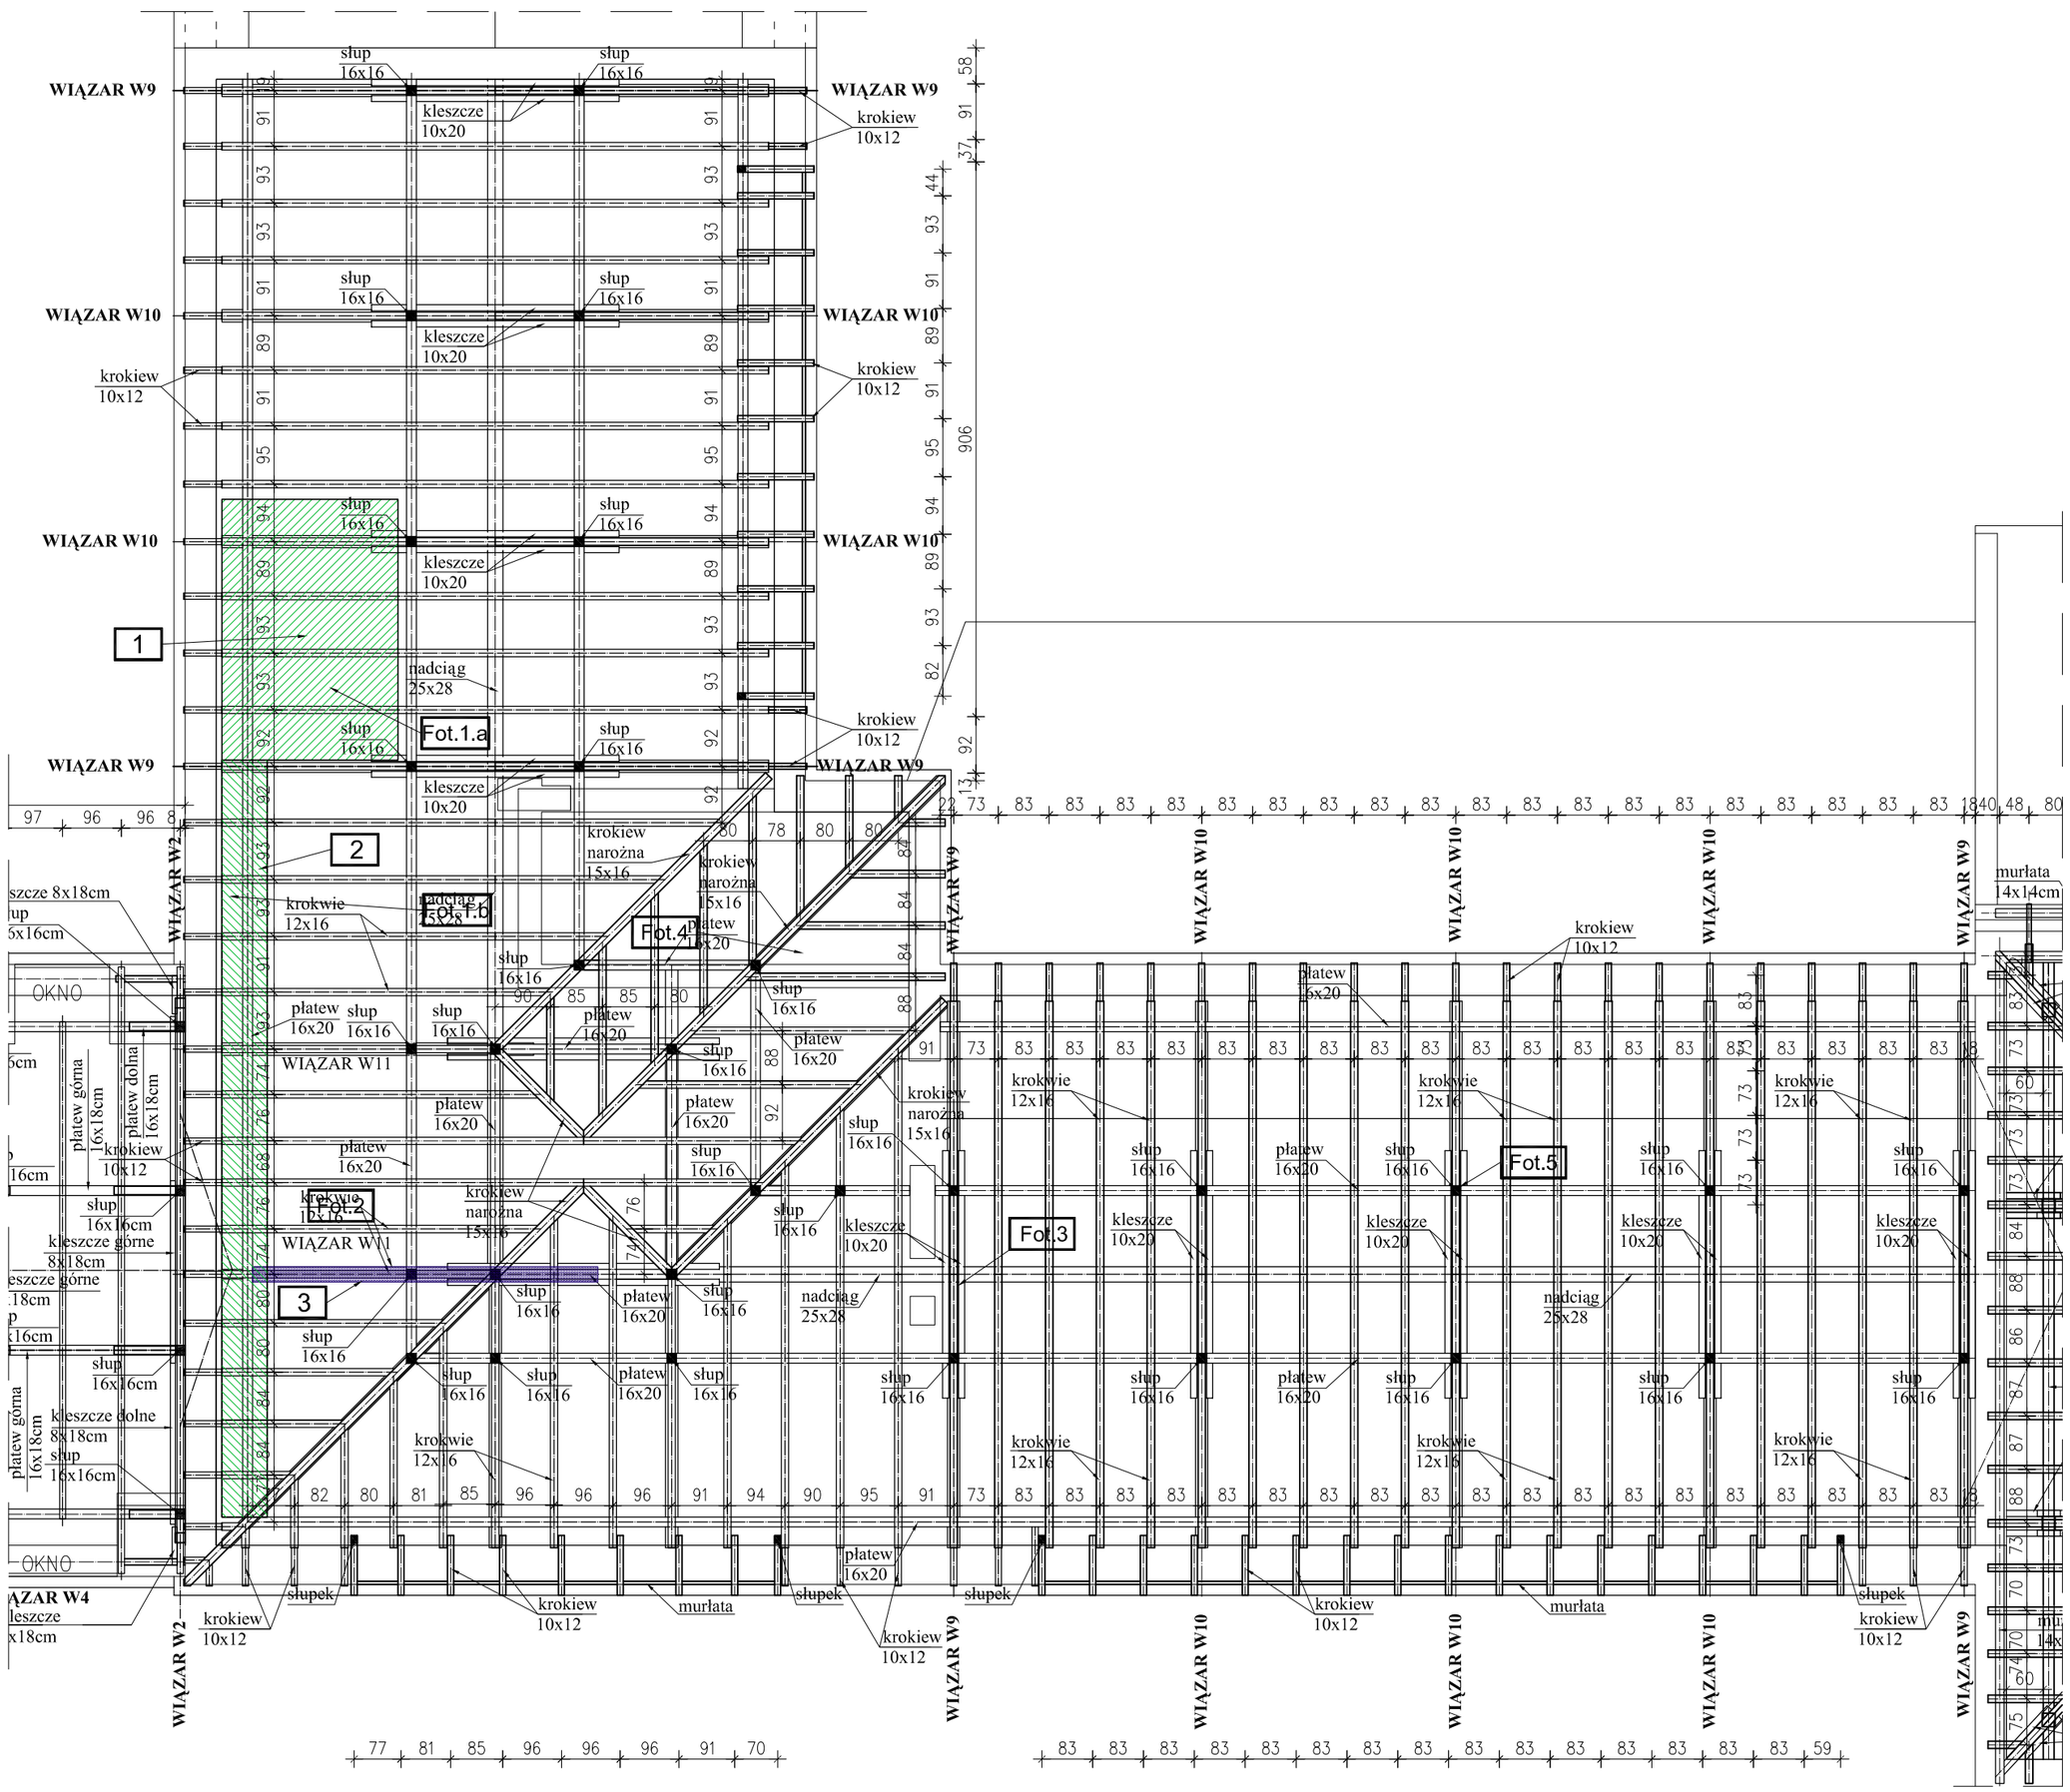

LEGENDA:

- Elementy, które należy uzupełnić
- Elementy konstrukcji, które uległy wygniciu lub porażeniu przez grzyby oraz owady - techniczne szkodniki drewna i wymagają ociosania i wzmocnienia
- Element konstrukcji, który uległ pęknięciu z przemieszczeniem i wymaga naprawy poprzez obłożenie balami gr. 10 cm i skręcenie

1 – Brak desek podłogowych, brak ocieplenia stropu

2 – Brak desek podłogowych

3 – Nadciąg - pęknięcie podłużne z przemieszczeniem

Fot. ... – Numery poszczególnych fotografii zawartych w części fotograficznej niniejszego opracowania

302 – 308 – Numery poszczególnych pomieszczeń

UWAGI:

1. Na rysunkach zaznaczono tylko te uszkodzenia, do których jest bezpośredni dostęp
2. Część rysunkową czytać łącznie z częścią fotograficzną i opisową

RONSBUD PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE RYSZARD KOPICKI, OLIMPIN 18, 86-061 BRZOZA		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: *Remont dachu budynku "A" Wydziału Technologii i Inzynierii Chemicznej Uniwesytetu Technologiczno - Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy; dz. ew. 72, obr. 84 ul . Seminaryjna 3-5, 85-329 Bydgoszcz*		
OPRACOWANIE:	***PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY***	
NAZWA RYSUNKU:	***OCENA STANU TECHNICZNEGO, RZUT WIĘŹBY DACHU NR 5***	*Skala 1:100*
PROJEKTOWAŁ:	***mgr inż.arch. Marina Grzybek*** *- upr. budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr ewid. ABIT-II-7131-23/2001; Nr KP- 0079* ***inż. Ryszard Kopicki*** *-uprawnienie budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń nr ew. ABIT-II-7131-52/01, Nr KUP/BM/1108/01*	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	***mgr inż. Agnieszka Kraska***	
BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA	*DATA: 30 maj 2011r.*	*Nr RYSUNKU:* ***M/5***